

## Reparaturbeschreibung


### Crosstrainer Energetics XT 1100



Fehlerbild: Lässt sich nicht stärker stellen und es erscheint Fehlercode E1.

Abhilfe: Der Fehlercode E1 bedeutet fehlende Sensordaten vom Schwungrad Gehäuse.

Bei diesem Crosstrainer wird das Schwungrad über Keilriemen mit dem Bremsrad verbunden, die Bremsstärke wird über dem Stellmotor und Bowdenzug und Trommelbremse eingestellt.

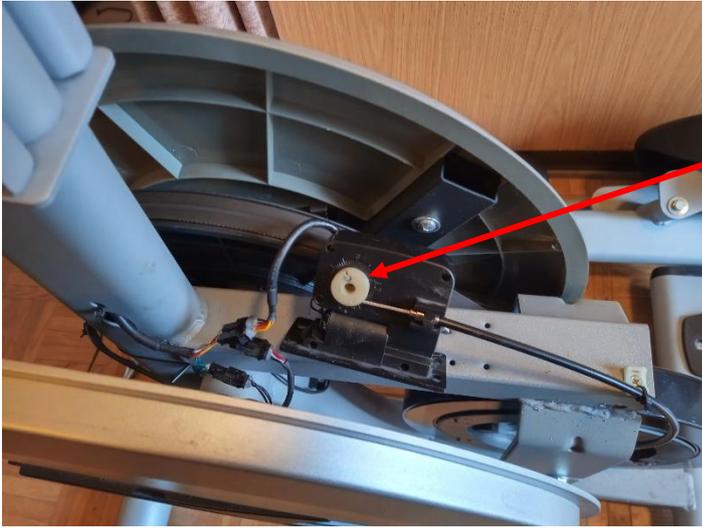

Der Fehler lag im Stellmotor.

Innen ist ein Potentiometer, das den Widerstandswert dem Displaycomputer übermittelt. Da es hochohmig war, wurde E1 angezeigt. Poti mit Kontaktspray behandelt, und der Fehler trat nicht mehr auf und die Bremseinstellung funktionierte wieder.