

## Reparaturbeschreibung

### VHS+DVD Panasonic DMR-ES35V



Fehlerbild: keine Funktion, keine Anzeige

Abhilfe: Im Netzteilbereich des Mainbords sind 2 Elkos aufgebläht.



Mainbord ausgebaut und die Elkos ausgebaut und sie hatten statt 680 $\mu$ F nur mehr 130 $\mu$ F. Sie sind für 5 und 12V zuständig.

Zwei Elkos 1000 $\mu$ F 25V eingebaut.

Zusammenbau und Funktionskontrolle war erfolgreich.

